

软件更新

软件版本 21260002 为官方 USB 软件版本号。软件 20380002 仍待批准后使用。
建议在批准可用后更新。

此版本包含的修复缺陷或新增功能有：

- 改进了无线电功能相关的命令臂上的遥控按钮
- 改进了蓝牙免提语音音质
- 改进了与触发特定诊断故障代码相关的诊断功能。
- 改进了 PDU 的诊断地址访问功能。
- 新增德语页面。
- 已修复的问题：通话期间和发动机开机运转时，无线电间歇性重启的问题
- 已修复的问题：扫描时或扫描后未正确保存预设的问题
- 已修复的问题：关闭、打开电源后，偶尔失去音源音量的问题
- 已修复的问题：报告的 DAB 信号强度诊断地址值单位错误的问题
- 已修复的问题：选择的 DAB 预设间歇性切换到之前选择的预设值的问题

标配面板无线电

参见"标配面板无线电"的参考无线电图片。本软件更新仅适用于这些无线电。这些无线电从 2021 年开始装配在 John Deere 的机器上。如果您有一个标配面板无线电，但该无线电的图像与您的无线电不匹配，或者您的无线电无法通过 U 盘更新，请联系经销商，获取有关软件更新的更多信息。

全球 DAB 无线电：



北美无线电：



发布说明内容

[如何验证无线电上的软件版本](#) [从 StellarSupport™ 上下载软件](#) [通过 U 盘将软件安装到无线电上](#) [故障排除](#)

如何验证无线电上的软件版本

按住"SRC"按钮，等到显示屏空白为止（只显示时钟信息）。

然后同时按住按钮"1"和"3"，保持约 10 秒钟（注：您可能需要先按按钮"1"，然后再按"3"并且两个都保持按住；如果不行，也可以先按"3"，再按"1"，最后两个都按住。）















显示器应重启并显示 3 行信息：

- UNX
- AA1212AA
- **软件版本**

注：如果您无线电的软件版本不是 21260002，则需要从 StellarSupport™ 上下载最新软件

从 StellarSupport™ 上下载软件

1. 访问 stellarsupport.deere.com，在“标配面板无线电”下选择“下载”
2. 将压缩文件保存到 U 盘。为了取得最佳结果，U 盘需满足以下要求：
 - a. 格式 — Windows FAT32
 - b. 容量 — 推荐使用 32 GB 或以下
3. 将软件解压至 U 盘：
 - a. 在文件管理器上浏览 USB 中的压缩文件
 - b. 鼠标右键点击文件，选择 7-zip，再选择“解压到当前文件夹”
 - c. 压缩文件夹的内容必须保存在 U 盘的根级目录中。而非保存在文件夹中
4. U 盘位置 (D:\ etc) 应显示为

 config.conf	7/1/2021 1:45 PM	CONF File	66 KB
 target00001.tgt	7/1/2021 1:43 PM	TGT File	6,274 KB
 target00002.tgt	7/1/2021 1:43 PM	TGT File	5,122 KB
 target00003.tgt	7/1/2021 1:43 PM	TGT File	514 KB
 target00004.tgt	7/1/2021 1:43 PM	TGT File	66 KB
 target00005.tgt	7/1/2021 1:43 PM	TGT File	66 KB
 target00006.tgt	7/1/2021 1:44 PM	TGT File	66 KB
 target00007.tgt	7/1/2021 1:44 PM	TGT File	3,586 KB
 target00008.tgt	7/1/2021 1:44 PM	TGT File	130 KB
 target00009.tgt	7/1/2021 1:44 PM	TGT File	5,762 KB
 target00010.tgt	7/1/2021 1:44 PM	TGT File	15,810 KB
 target00011.tgt	7/1/2021 1:44 PM	TGT File	9,922 KB
 target00012.tgt	7/1/2021 1:44 PM	TGT File	66 KB
 target00013.tgt	7/1/2021 1:44 PM	TGT File	66 KB

通过 U 盘将软件安装到无线电上

1. 将 U 盘插入无线电的 USB 端口 (AUX/USB 连接器)



2. 等待无线电读取 U 盘, 并显示“无音乐”或“从 U 盘播放音乐”。(1-2 分钟)
3. 按住“SRC”按钮, 等到显示屏空白为止 (只显示时钟信息)
4. 现在, 同时按住按钮“3”和“6”, 等待约 10-15 秒钟.
 - 无线电将开始重新编程序列。(注: 您可能需要先按按钮“3”, 然后再按“6”并且两个都保持按住; 如果不行, 也可以先按“6”, 再按“3”, 最后两个都按住。)
5. 将 U 盘留在端口上, 直至完成编程。编程完成后, 无线电屏幕上会显示通知。(编程过程中, 无线电将自行关闭/启动)
6. 安装完成后, 请循环打开和关闭机器按键, 以完成安装流程。

注: 如果屏幕显示 U 盘出错, 请让 U 盘保持连接状态, 等待无线电恢复到正常状态。这个过程需要几分钟时间。然后参见 [故障排除](#), 了解更多详情。

故障排除

如果屏幕显示“U 盘出错”，或者出现其他软件安装故障，请遵循以下故障排除步骤处理：

- 检查并确认您下载的软件版本是否适用于您所在的国家或地区。转至 stellarsupport.deere.com，选择您所在的国家或地区并下载正确的软件。如果系统未显示您所在的国家/地区，请选择支持您所需语言的国家或地区，或者选择国际页面。
- 检查并确认 U 盘格式是否正确。推荐的格式为 FAT32。
- 检查并确认 U 盘容量不是太大。推荐使用的 U 盘容量为 32GB 或以下。
- 尝试使用其他品牌的 U 盘。不同品牌或老旧品牌 U 盘的格式会有所不同，可能导致无法兼容。
- 尝试重新从 StellarSupport™ 下载文件到 U 盘。下载过程中，由于下载出错，可能会损坏文件。
- 尝试使用其他浏览器下载软件。
- 如果使用 U 盘编程后，软件似乎无法运行，请尝试额外循环一次打开关闭机器按键。
- 如果报告 X0B 错误，请尝试 [重新格式化 U 盘](#) 中的步骤。

重新格式化 U 盘

有时候，编程无线电时系统会报告 X0B 错误，这可能意味着您必须重新格式化 U 盘。以下是重新格式化的 3 个选项：

- 快速格式化
- 完全格式化
- 磁盘部分清除


快速格式化将会删除分区数据。快速格式化正在覆盖分区中的信息。

完全格式化会扫描分区中的不良部分并覆盖数据。（但仍可能保留隐藏分区或不良数据）。


磁盘部分清除会擦除一个分区，并清除整个驱动中的数据。

1) 快速格式化：（这是最快的格式化方式）

右键单击文件管理器中的 U 盘。确认勾选“快速格式化”复选框，然后单击“开始”。

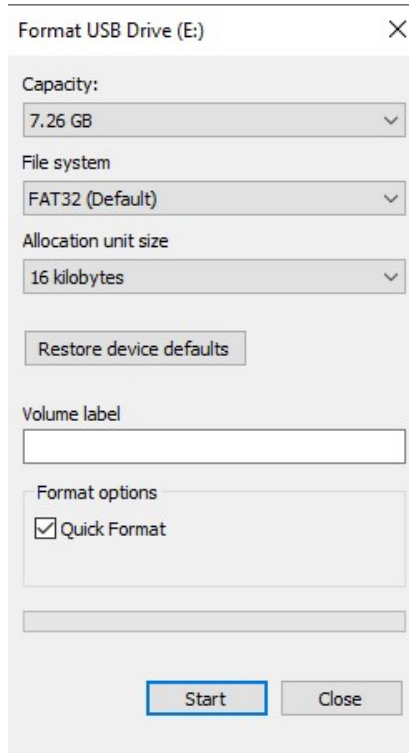

2) 完全格式化: (这将需要花更多的时间来完成格式化, 意味着您必须等待几分钟)
右键单击文件管理器中的 U 盘。确认未勾选“快速格式化”复选框, 然后单击“开始”。

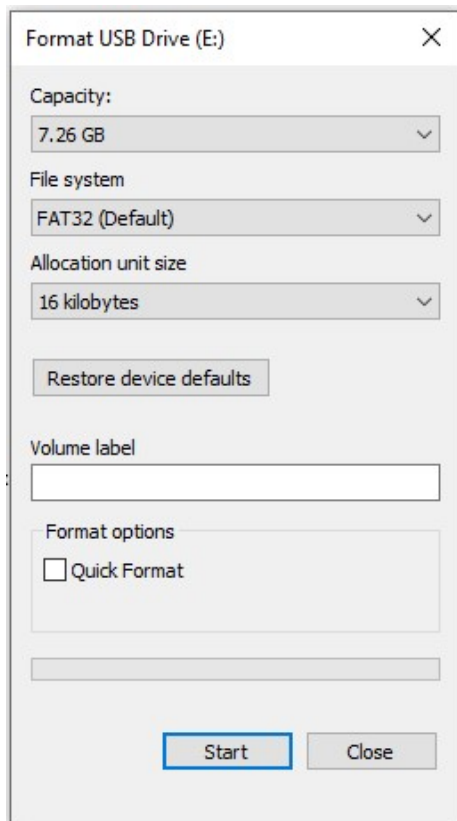


3) 磁盘部分清除: (擦除 U 盘上的分区)
(在视频网站上搜索“磁盘部分清除”, 查找有用的视频演示。)

从“开始”菜单中打开“指令提示”:




键入“磁盘部分”并按 Enter 键。（这将打开另一个窗口，或者可能使用原窗口）

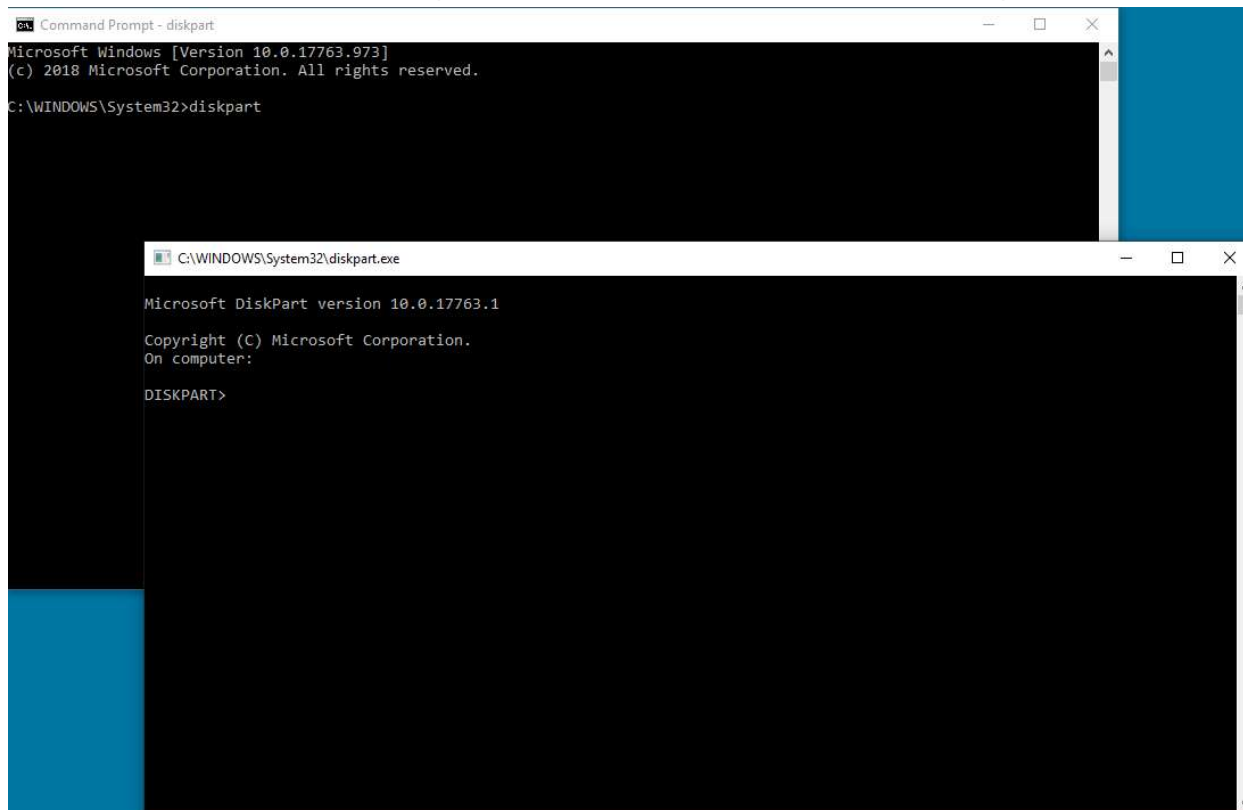

```
Command Prompt - diskpart
Microsoft Windows [Version 10.0.17763.973]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\WINDOWS\System32>diskpart

C:\WINDOWS\System32\diskpart.exe
Microsoft DiskPart version 10.0.17763.1
Copyright (C) Microsoft Corporation.
On computer:
DISKPART>
```

键入“显示磁盘”并按 Enter 键

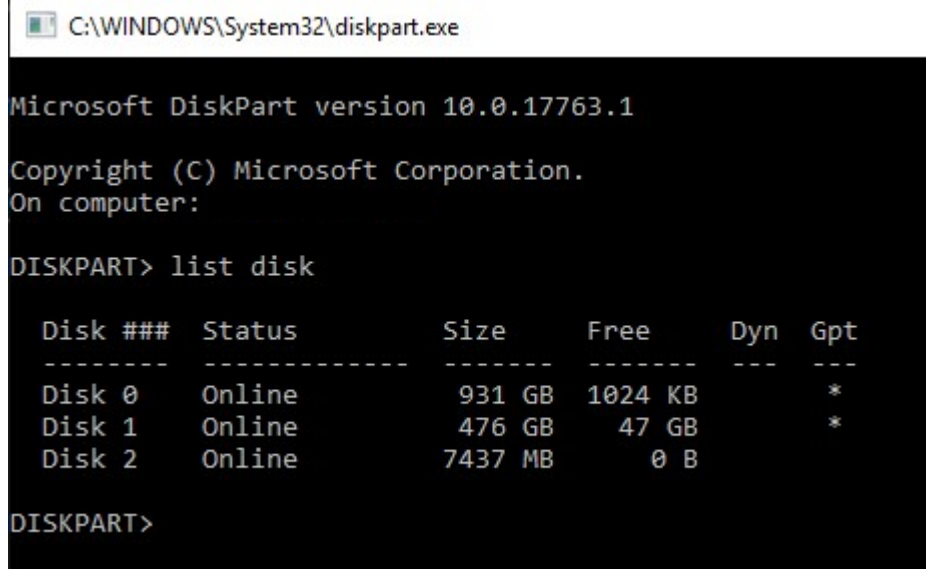

```
C:\WINDOWS\System32\diskpart.exe
Microsoft DiskPart version 10.0.17763.1
Copyright (C) Microsoft Corporation.
On computer:
DISKPART> list disk


Disk ###  Status              Size               Free              Dyn  Gpt
-----  -
Disk 0    Online              931 GB             1024 KB           *
Disk 1    Online              476 GB             47 GB             *
Disk 2    Online              7437 MB            0 B

DISKPART>
```

找到 U 盘。我连接了一个 8Gb 的 U 盘，所以我知道这个 U 盘是列表中的“Disk 2”。

现在需要选择磁盘。这里需要选择“Disk 2”。

键入“选择 Disk 2”并按 Enter 键

 C:\WINDOWS\System32\diskpart.exe

```
Microsoft DiskPart version 10.0.17763.1
Copyright (C) Microsoft Corporation.
On computer:

DISKPART> list disk


   Disk ###  Status              Size       Free      Dyn  Gpt
   -----  -
   Disk 0    Online              931 GB     1024 KB
   Disk 1    Online              476 GB      47 GB
   Disk 2    Online              7437 MB      0 B

DISKPART> select disk 2

Disk 2 is now the selected disk.

DISKPART>
```

键入“清除”并按 Enter 键。这将擦除并移除 U 盘上的所有数据。之后，U 盘上将会有 8Gb 的未分配空间。

```
 C:\WINDOWS\System32\diskpart.exe

Microsoft DiskPart version 10.0.17763.1
Copyright (C) Microsoft Corporation.
On computer: WDXCND7021G2D

DISKPART> list disk

   Disk ###  Status              Size       Free      Dyn  Gpt
   -----  -
   Disk 0    Online              931 GB     1024 KB
   Disk 1    Online              476 GB      47 GB
   Disk 2    Online              7437 MB      0 B

DISKPART> select disk 2


Disk 2 is now the selected disk.

DISKPART> clean

DiskPart succeeded in cleaning the disk.

DISKPART>
```


从“开始”菜单中打开“计算机管理器”。
从列表中的“存储”下，选择“磁盘管理器”

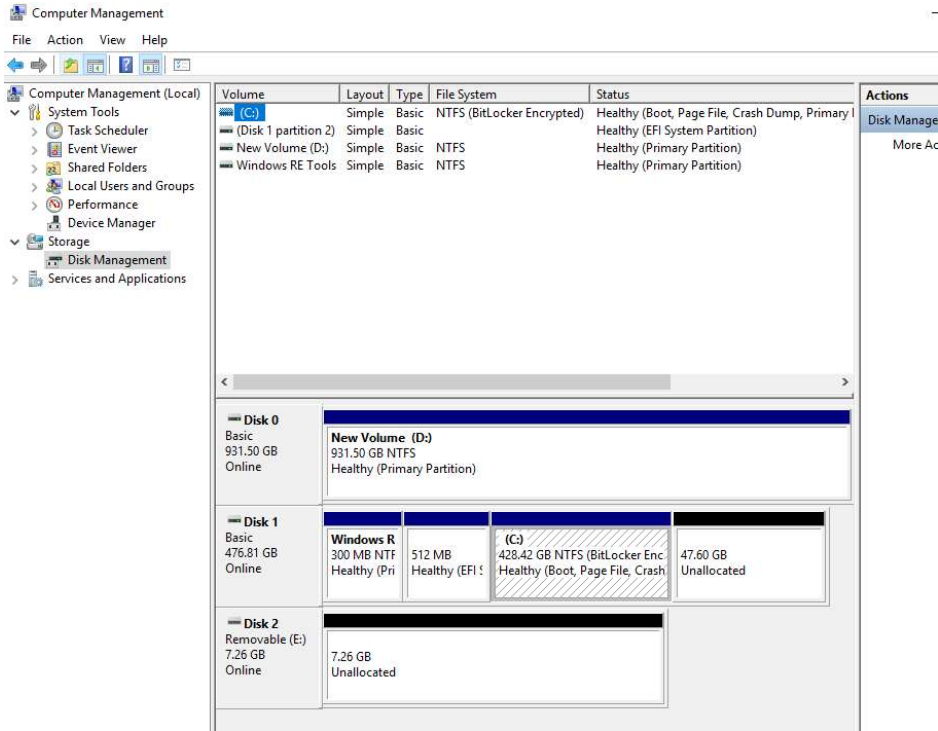


右键单击未分配的空间，选择“新建简单卷”



系统应显示一个向导。

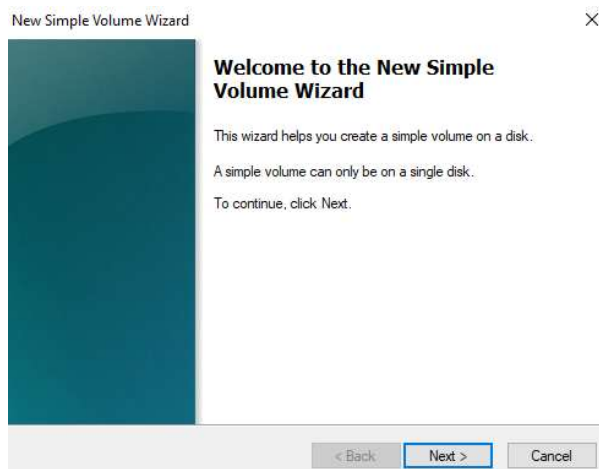

您可以点击“下一步”，选择所有已勾选的默认项。
确保为文件系统选择 FAT32 格式，以便获得最佳效果

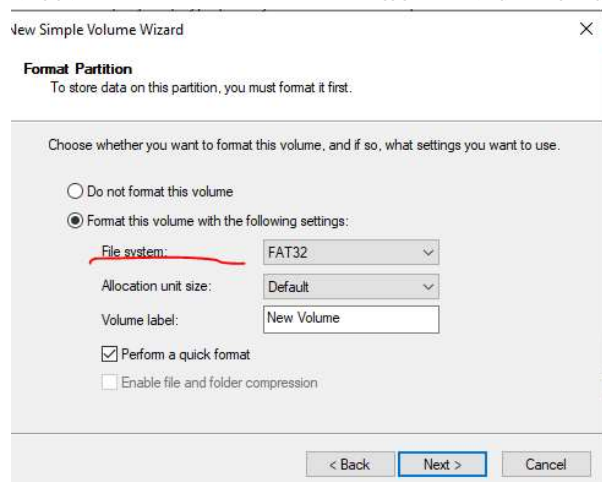

完成后，应获得一个经过格式化的空白 U 盘

发布说明

这些是适用于部分 John Deere 机器的标配面板无线电的软件更新说明。您可在 www.stellarsupport.com。上查看发布说明。注意：软件的使用受软件随附的“最终用户许可协议”约束。

版权所有 © 1996-2022 Deere & Company